

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA: 167 zdjęć + Wideo z pracy silnika do pobrania pod linkiem:

(link przekazany zleceniodawcy)

DATA WYKONANIA RAPORTU: 23.03.2021

NUMER ZLECENIA: ****

KOD SPECJALISTY: 083

ZAKRES SPRAWDZENIA: Pełny Pakiet (z komputerem i sprawdzeniem podwozia) – 499zł

Czy auto jest warte zakupu i dlaczego? Czy Ekspert kupiłby to auto?

Rekomendacja na tak.

Samochód jest w bardzo dobrym stanie technicznym – silnik pracuje prawidłowo, jest suchy bez zapoceń, brak śladów mieszania oleju z płynem chłodniczym, prawidłowy poziom wszystkich płynów eksploatacyjnych. Jazda testowa nie ujawniła wad pojazdu. Pojazd prawidłowo przyśpiesza, nie ściąga na boki podczas jazdy na wprost, hamowania oraz przyśpieszania, zawieszenie działa prawidłowo. Pojazd jest bezwypadkowy i bezkolizyjny (wszystkie elementy posiadają fabryczną grubość lakieru, żaden z elementów nie był demontowany, wszystkie szyby są oryginalne i pochodzą z roku produkcji pojazdu. Diagnostyka komputerowa nie ujawniła błędów stałych, ani tymczasowych – błędy były usuwane 7 miesięcy wcześniej podczas serwisu w ASO. Przebieg udokumentowany książką serwisową, zużycie wnętrza pojazdu potwierdza oryginalność deklarowanego przebiegu. Auto jest doinwestowane, markowe opony Nokian lato oraz Good Year zima w bardzo dobrym stanie, świeże wycieraczki przednie. Pełne koło zapasowy nigdy nie było używane.

Faktyczne wyposażenie pojazdu jest zgodne ze specyfikacją tego egzemplarza na podstawie nr VIN (w załączniku), oraz zgodne wyposażeniem deklarowanym w ogłoszeniu.

PRAWDOPODOBNE NAPRAWY, KTÓRE NALEŻY WYKONAĆ

1. Tarcze hamulcowe przód oraz tył posiadają już wyraźny rant. Za maksymalnie 20 tyś kilometrów będzie konieczna wymiana ok 800zł.
2. Podczas wymiany tarcz należy wymienić również klocki hamulcowe przód i tył ok 500zł.
3. Pranie tapicerki tylnej kanapy (małe dzieci + ślady jedzenia – patrz zdjęcia) ok 200zł.
4. Serwis olejowy za 5 000km ok 500zł.

ANALIZA ORYGINALNOŚCI PRZEBIEGU

Minimalne zużycie wnętrza pojazdu (pedały, kierownica, gałka biegów, podłokietnik, boczki drzwi, fotele, stan guzików i przelączników – patrz dokumentacja fotograficzna zdjęcia nr oo 113 do 137), brak zmatowienia lamp (zdjęcia 130-146) przednich, brak odprysków na masce i zderzaku (elementy w oryginalnym lakierze) oraz udokumentowana historia serwisowa świadczą o oryginalności deklarowanego przebiegu (zdjęcia książki 54-72).

**DANE POJAZDU:**

Numer VIN	VF3***** (zdjęcie nr 44 podszybie)
Data ostatniego przeglądu technicznego	04.02.2021
Do kiedy ważne OC	Nie przedstawiono polisy OC
Data pierwszej rejestracji w Polsce	24.01.2018
Kraj pochodzenia	Polska
Marka/Model	Peugeot 308
Przebieg	81 148km (zdjęcie nr 41)
Rocznik	2017

Wnioski/Dodatkowe Uwagi:

Dokumenty są kompletne, dowód rejestracyjny, karta pojazdu, faktura zakupu pojazdu, książka serwisowa, liczne faktury. Podczas oględzin sprzedający nie posiadał umowy ubezpieczenia OC, natomiast wg deklaracji sprzedającego auto jest ubezpieczone. Analiza powyższych dokumentów nie wykazała żadnych nieprawidłowości. Sprzedający dobrowolnie okazał dowód osobisty potwierdzając, że jest faktycznym właścicielem sprzedawanego pojazdu.

JAZDA PRÓBNA

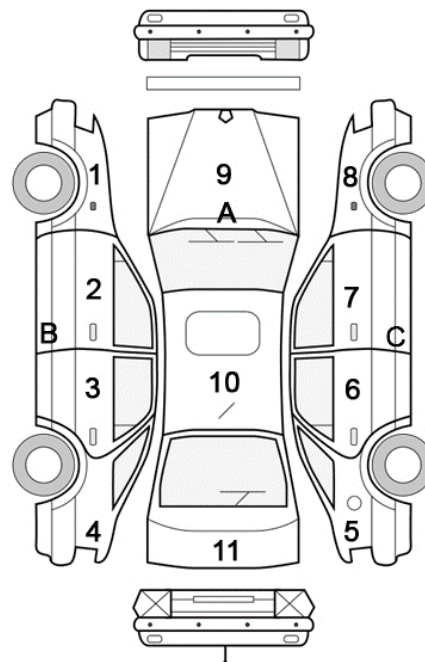
	Sprawdzono	Stan	Komentarz
Rozruch zimnego silnika	Tak	Ok	Prawidłowy
Rozruch ciepłego silnika	Tak	Ok	Prawidłowy
Praca na biegu jałowym	Tak	Ok	Brak zastrzeżeń
Czy palą się jakieś kontrolki na liczniku?	Tak	Ok	Kontrolki gasną prawidłowo
Hamulce	Tak	Ok	ABS oraz hamulce ok
Hamulec ręczny	Tak	Ok	Działanie prawidłowe
Skrzynia biegów	Tak	Ok	Precyzyjna zmiana biegów, działanie prawidłowe
Sprzęgło/Koło dwumasowe	Tak	Ok	Brak niepokojących odgłosów
Przyspieszenie	Tak	Ok	Prawidłowa dynamika, brak uwag
Jazda na wprost	Tak	Ok	Auto nie ściąga, trzyma się toru jazdy
Układ kierowniczy	Tak	Ok	Luz niewyczuwalny, brak drgań
Zawieszenie	Tak	Ok	Praca bez zastrzeżeń
Dymienie z rury (kolor)	Tak	Ok	Auto nie dymi



Układ wydechowy	Tak	Ok	Dźwięk prawidłowy
Instalacja gazowa	Brak instalacji		

Wnioski/Dodatkowe Uwagi:

Jazda testowa odbyła się w warunkach drogowych na dystansie powyżej 8km. Samochód nie kopci (prawidłowy kolor spalin), silnik za każdym razem odpala prawidłowo. Wszystkie kontrolki w samochodzie gasną prawidłowo. Podczas jazdy auto trzyma się toru, nie ściąga. Zawieszenie na nierównościach działa prawidłowo dostatecznie tłumiąc napotkane przeszkody. Brak niepokojących dźwięków zawieszenia. Działanie układu kierowniczego bez zastrzeżeń, nie stwierdziłem również luzów na kierownicy. Próby hamowania awaryjnego potwierdziły sprawność układu, brak pisków oraz wibracji. Hamulec ręczny również jest sprawny. Właściwości trakcyjne w normie, brak symptomów, które mogłyby sygnalizować wady pojazdu. Sprzęgło łąpie prawidłowo, płynna zmiana wszystkich biegów w skrzyni.

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU ORAZ SZCZELIN:

	Spasowanie	Demontaż	Stan lakieru
1 - Lewy przedni błotnik	Prawidłowe	Brak śladów demontażu	120-150
2 – Lewe przednie drzwi (kierowcy)	Prawidłowe	Brak śladów demontażu	120-150
3 – Lewe tylne drzwi	Prawidłowe	Brak śladów demontażu	120-150
4 – Lewy tylny błotnik	Prawidłowe	Brak śladów demontażu	120-150
5 – Prawy tylny błotnik	Prawidłowe	Brak śladów demontażu	120-150
6 – Prawe tylne drzwi	Prawidłowe	Brak śladów demontażu	120-150
7 – Prawe przednie drzwi	Prawidłowe	Brak śladów demontażu	120-150
8 – Prawy przedni błotnik	Prawidłowe	Brak śladów demontażu	120-150
9 – Maska	Prawidłowe	Brak śladów demontażu	120-150



10 – Dach	-	-	120-150
11 – Kłapa bagażnika	Prawidłowe	Brak śladów demontażu	120-150
A - Słupek	-	-	120-150
B - Słupek	-	-	120-150
C - Słupek	-	-	120-150

Wnioski/Dodatkowe Uwagi:

Pomiaru dokonano miernikiem PRODIG TECH P-11-S-AL. Podczas przeprowadzonych pomiarów powłoki lakierniczej nie stwierdziłem pozafabrycznej ingerencji lakierniczej, żaden z elementów nie był demontowany, spasowanie fabryczne. Minimalne odpryski na przednim zderzaku.

SPRAWDZENIE SZYB

	Oryginalna?	Data produkcji	Uszkodzenia, jakie?
Szyba czołowa	Nie	2019	Drobne odpryski
Prawe przednie drzwi	Tak	2017	Brak
Prawa tylna boczna	Tak	2017	Brak
Szyba tylna	Tak	2017	Brak
Lewe przednie drzwi	Tak	2017	Brak
Lewa tylna boczna	Tak	2017	Brak

Wnioski/Dodatkowe Uwagi:

Przednia szyba po wymianie na nieoryginalną, posiada drobne odpryski jednak poza polem widzenia, więc nie kwalifikuje się do wymiany. Dolna uszczelka szyby czołowej pod wycieraczkami nie przylega dokładnie po wymianie.

SPRAWDZENIE ŚWIATEŁ

	Stan	Komentarz
Światła mijania	Ok	Sprawne
Kierunkowskazy	Ok	Sprawne
Stop	Ok	Sprawne
Długie	Ok	Sprawne
Postojowe	Ok	Sprawne



Przeciwmgielne	Ok	Sprawne
Awaryjne	Ok	Sprawne
Cofania	Ok	Sprawne

Wnioski/Dodatkowe Uwagi:

Oświetlenie zarówno zewnętrzne i wewnętrzne całkowicie sprawne. Nie mam żadnych zastrzeżeń. Wnętrze suche, przejrzyste klosze lamp. Barwa klosza przednich lamp jednakowa, nienaruszone elementy mocujące.

OCENA ZUŻYCIA WNĘTRZA POJAZDU

	Komentarz	Zadrapania	Otarcia	Plamy	Dziury
Deska rozdzielcza	Brak uszkodzeń				
Kierownica	Brak uszkodzeń				
Hamulec ręczny	Brak uszkodzeń				
Dźwignia zmiany biegów	Brak uszkodzeń				
Pedały	Brak uszkodzeń				
Przełączniki i dźwignie	Brak uszkodzeń				
Tapicerka	Brak uszkodzeń			Tylna kanapa do natychmiastowego prania	
Brzydkie zapachy	Brak uszkodzeń				
Sierść zwierząt	Trochę w bagażniku				
Wizualna ocena od 1 do 5, gdzie 5 = b.dobry stan	4				

Wnioski/Dodatkowe Uwagi:

W samochodzie nie czuć wilgoci, brak śladów pleśni pod dywanikami. W bagażniku jest obecna sierść zwierzęcia. Podsufitka z tyłu zabrudzona punktowo – widoczne na zdjęciach. Zadrapania użytkowe wnętrze. Centralny wyświetlacz posiada jakby rysę od flamastra jednak nie idzie jej zdrapać – na wyświetlaczu oraz przyległej ramce.



DZIAŁANIE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA

	Stan	Komentarz
Radio	Ok	Sprawne, brak zastrzeżeń
Kierownica wielofunkcyjna	Ok	Działa, ok
Koło zapasowe	Ok	Jest dojazdowe
Autoalarm	Nie ma	
Elektryczna regulacja świateł	Ok	Sprawna
Elektryczne lusterka	Ok	Działają, ok
Centralny zamek	Ok	Brak uwag
Czujniki parkowania	Ok tył	Sprawna, brak uwag
Światła przeciwmgłowe przód	Ok	Sprawne
Światła przeciwmgłowe tył	Ok	Działają, brak uwag
Podgrzewane fotele	brak	
Opuszczanie szyb przód	Ok	Sprawne
Opuszczenia szyb tył	Ok	Sprawne
Klimatyzacja	Ok	Sprawna klimatyzacja
Komputer	OK	Brak uwag

Wnioski/Dodatkowe Uwagi:

Elektronika pojazdu sprawna, podczas oględzin sprawdzono odbiorniki i przełączniki elektryczne wyposażenia. Oznaczenia przycisków działają prawidłowo (nie są również wytarte). Wentylacja działa prawidłowo, brak nieprzyjemnych zapachów. Kompresor klimatyzacji załącza się.

KOMORA SILNIKA

	Stan	Komentarz
Barwa oleju	Ok	Kolor oleju w normie
Poziom oleju	Ok	Prawidłowy poziom
Poziom płynu wspomagania	Ok	Prawidłowy
Poziom płynu hamulcowego	Ok	Ok, w normie
Poziom płynu chłodzącego	Ok	W normie



Czystość płynu chłodniczego i zbiorniczka wyrównawczego	Ok	Klarowny, barwa prawidłowa
Widoczne wycieki	Brak	Brak wycieków i zapoceń
Wewnętrzny stan maski i maty wygłuszającej	Ok	Brak uwag
Ślady odkręcania śrub mocujących	x	obecne
Niepokojące dźwięki silnika	Brak	Prawidłowa praca silnika
Zawieszka wymiany oleju	Ok	Jest zawieszka wymiany oleju
Zawieszka wymiany rozrządu	brak	Zbyt niski przebieg na wymianę

Wnioski/Dodatkowe Uwagi:

Komora silnika nie była myta przed oględzinami. Poziom płynów eksploatacyjnych w zbiorniczkach wyrównawczych jest prawidłowy. Widoczne zawieszki serwisowe. Prawidłowy stan maty wygłuszającej, nie jest uszkodzona ani rozerwana, odpowiednio przylega do pokrywy silnika. Brak widocznych wycieków. Silnik pracuje równo bez niepokojących odgłosów. Nie stwierdziłem żadnych wycieków oraz istotnych zapoceń.

STAN OPON I FELG

	Lewa przód	Lewa tył	Prawa przód	Prawa tył
Producent	Goodyear	Goodyear	Goodyear	Goodyear
Data produkcji	23t 2017	22t 2017	22t 2017	22t 2017
Stan felgi	Ok, nieoryginalna	Ok, nieoryginalna	Ok, nieoryginalna	Ok, nieoryginalna
Stan bieżnika (mm)	7,2 mm	6,6 mm	7,1 mm	6,7 mm

Wnioski/Dodatkowe Uwagi:

Stan felg bez zastrzeżeń. Na osiach założone opony tego samego typu. Opony letnie z połowy 2017 roku. Wszystkie cztery opony posiadają nierównomierne zużycie bieżnika- strona wewnętrzna jest bardziej zużyta szczególnie na tylnej osi gdzie opony praktycznie nie posiadają bieżnika od wewnątrz – należy skontrolować geometrię zawieszenia aby uniknąć nadmiernego zużycia opon.

DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA



	Stan	Komentarz (Interpretacja błędu)
Połączono?	Podłączono	
Błędy	Ok	Brak błędów

Wnioski/Dodatkowe Uwagi:

Podczas diagnostyki komputerowej odczytano pamięć wszystkich sterowników elektronicznych. Badanie nie wykazało żadnych błędów systemowych. Analiza parametrów nie wykazała nieprawidłowości. Przebieg pojazdu odnotowany w sterownikach zgadza się z deklarowanym przez sprzedającego.

SPRAWDZENIE PODWOZIA

	Stan	Komentarz
Wycieki silnika od spodu	Ok	Brak widocznych wycieków i zapoceń
Osłona silnika od spodu	Ok	Jest
Stabilizatory oraz drążek stabilizatora	Ok	Stan prawidłowy
Wahacze i tuleje wahaczy	Ok	Stan prawidłowy, brak uwag
Amortyzatory	Ok	Brak wycieków
Ocena tarcz hamulcowych	Ok	Stan tarcz prawidłowy, minimalny rant
Ocena klocków hamulcowych	Ok	Stan ok 50% grubości
Widoczne naprawy powypadkowe	Ok	Brak widocznych napraw
Widoczna korozja	Ok	Brak widocznej korozji
Ocena progów i el.konstrukcyjnych	Ok	Stan prawidłowy, brak uwag

Wnioski/Dodatkowe Uwagi:

Podczas sprawdzenia podwozia nie stwierdziłem luzów ani innych nieprawidłowości związanych z pracą zawieszenia. Brak widocznych ognisk korozji. Brak wycieków oraz istotnych zapoceń, obudowa skrzyni biegów sucha. Stan nadwozia prawidłowy. Przewody paliwowe nie są zniszczone, suche. Osłony półosi napędowych bez uszkodzeń, suche. Nie stwierdziłem również nalotu olejowego na amortyzatorach, który mógłby wskazywać na ich zły stan oraz konieczność wymiany.